



Windows 機能を使って TM の表示とタッチの関連付け手順について

弊社タッチモニターを Windows の拡張表示で使用する際、タッチモニターの表示とタッチの関連付けが必要です。本手順書では Windows の機能を使ってタッチモニターの表示とタッチの関連付けの手順について説明します。また本手順書では Windows11 環境で動作説明を行います。
弊社タッチパネル・ドライバをご利用の場合はこの設定は行わないでください。


Windows11 のスタートボタンを押しメニューを表示させ「すべて」を選択します。

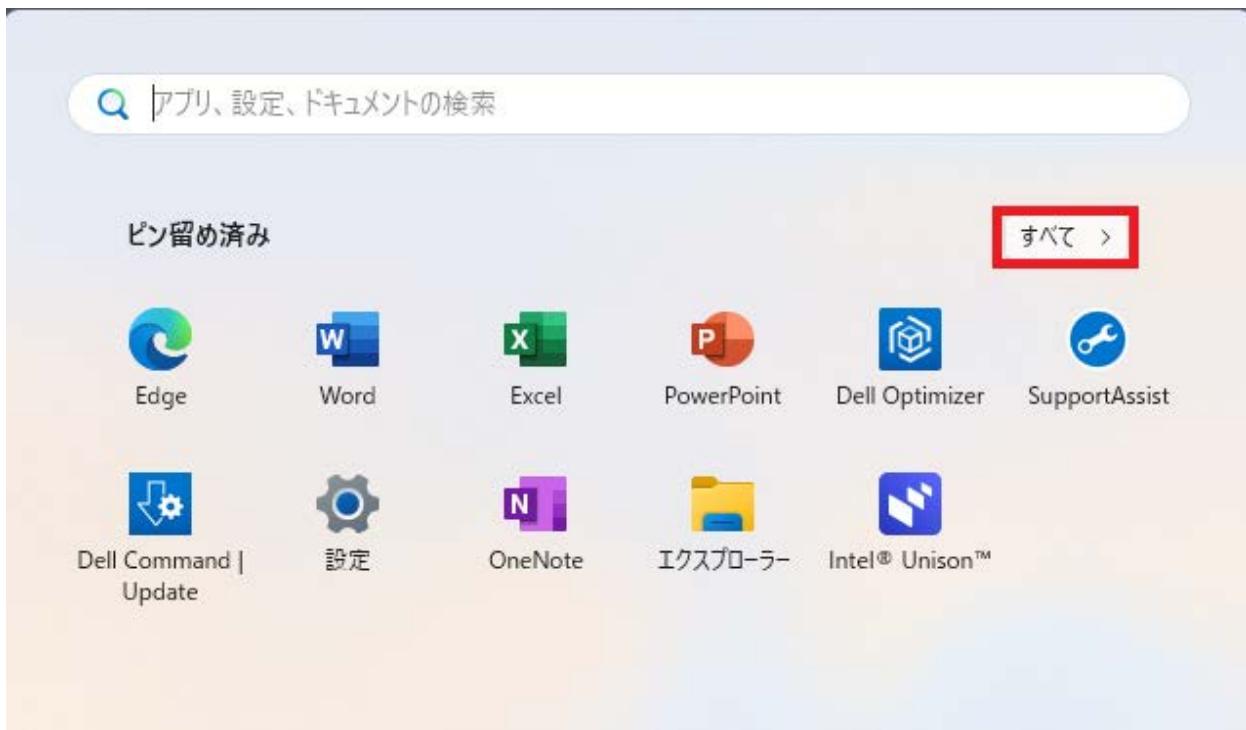


Windows ツールを選択します。

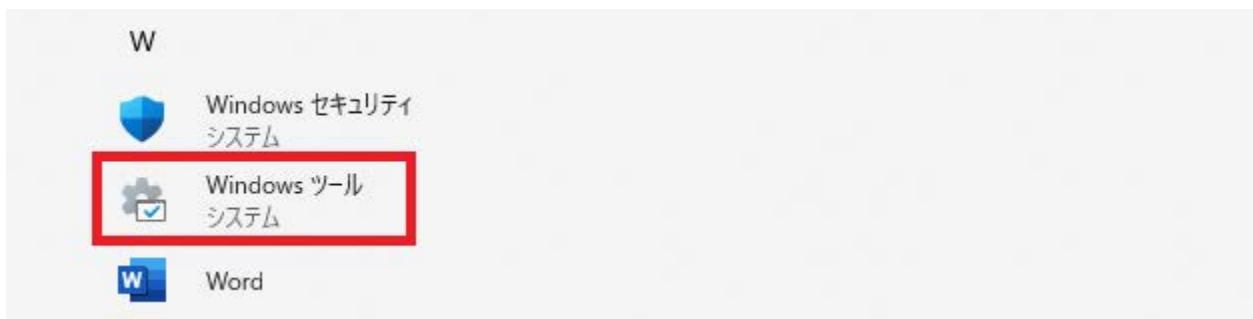


Windows ツールが開いたらコントロールパネルを選択します。

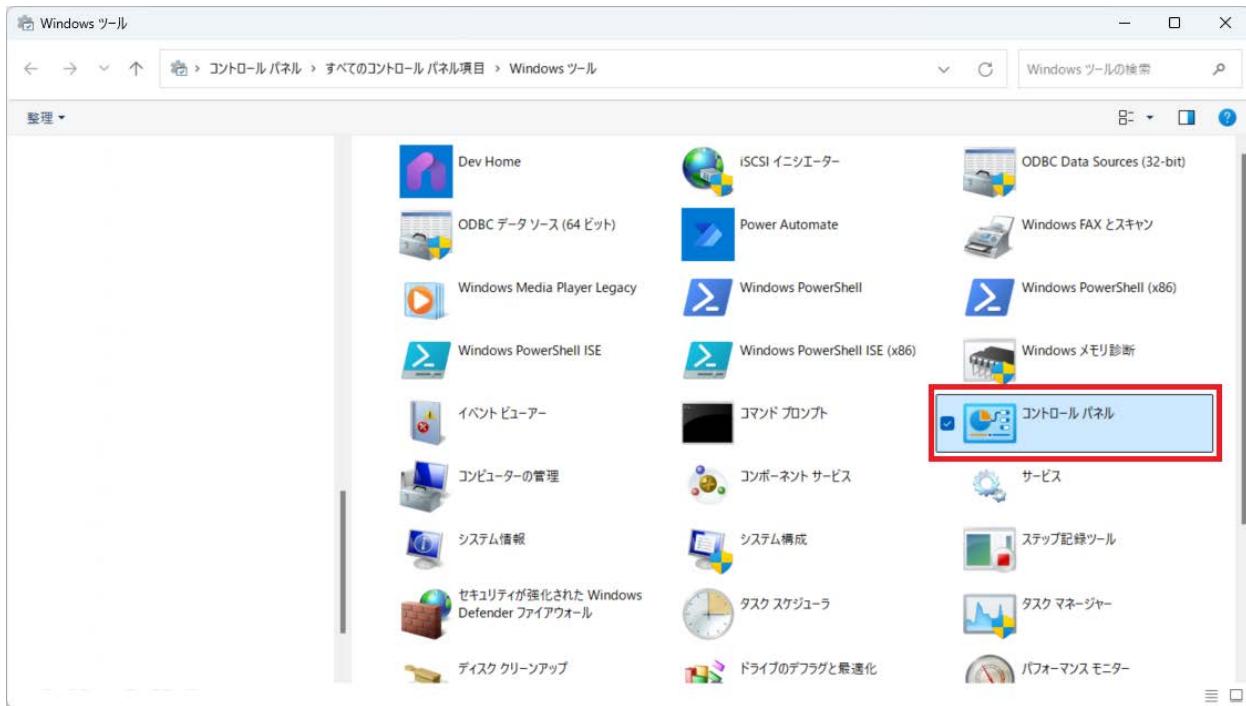


タブレット PC 設定を選択します。

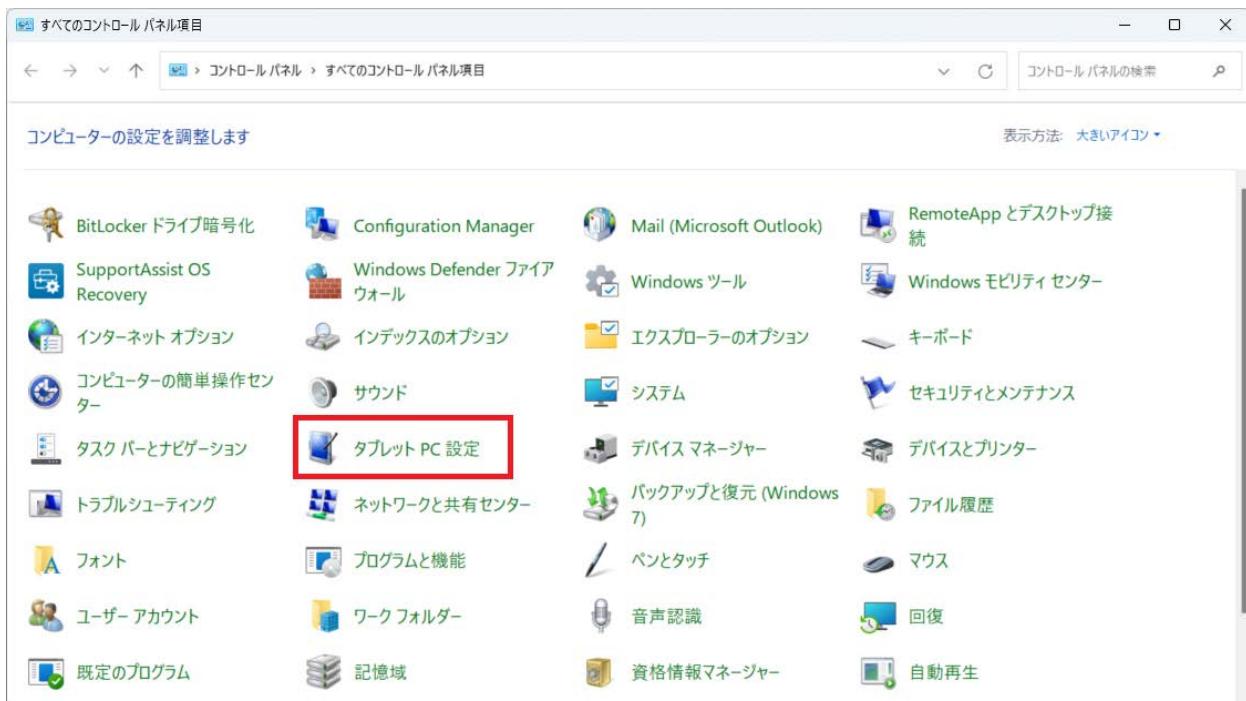

画面タブの構成の中にあるセットアップを実行します。

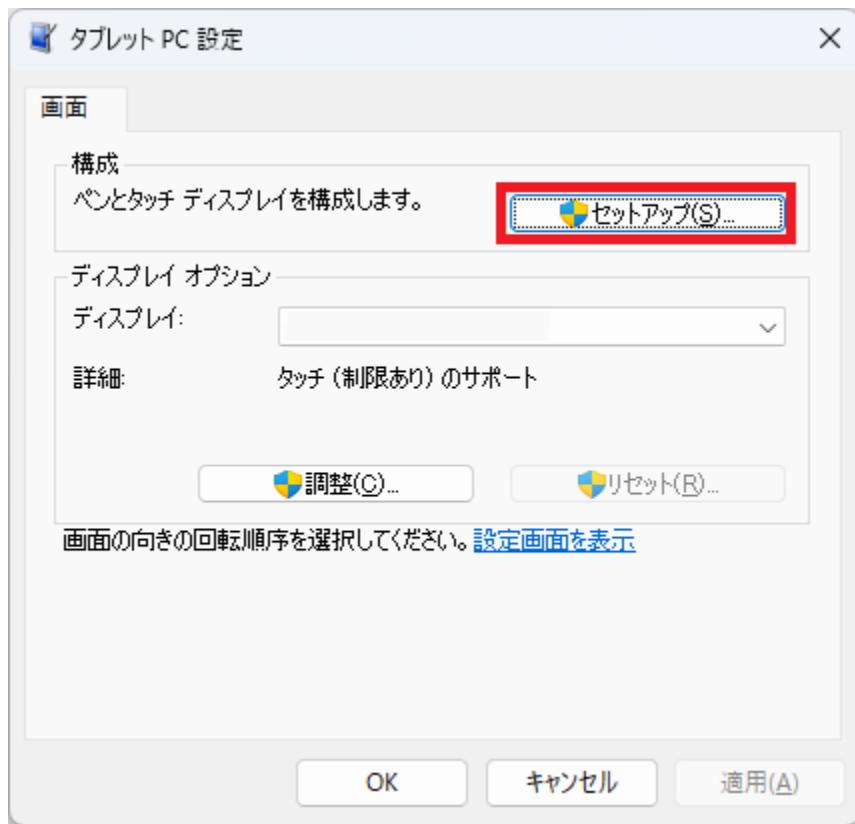

セットアップが起動したら画面に従ってタッチモニターの画面をタッチしてください。

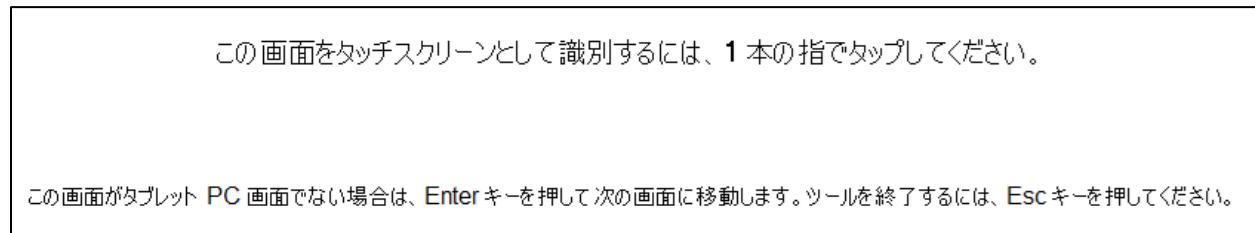

セットアップが完了したら画面をタッチしタッチモニターの表示とタッチの関連付けができていることを確認してください。